




Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung *Installation and operating instructions*

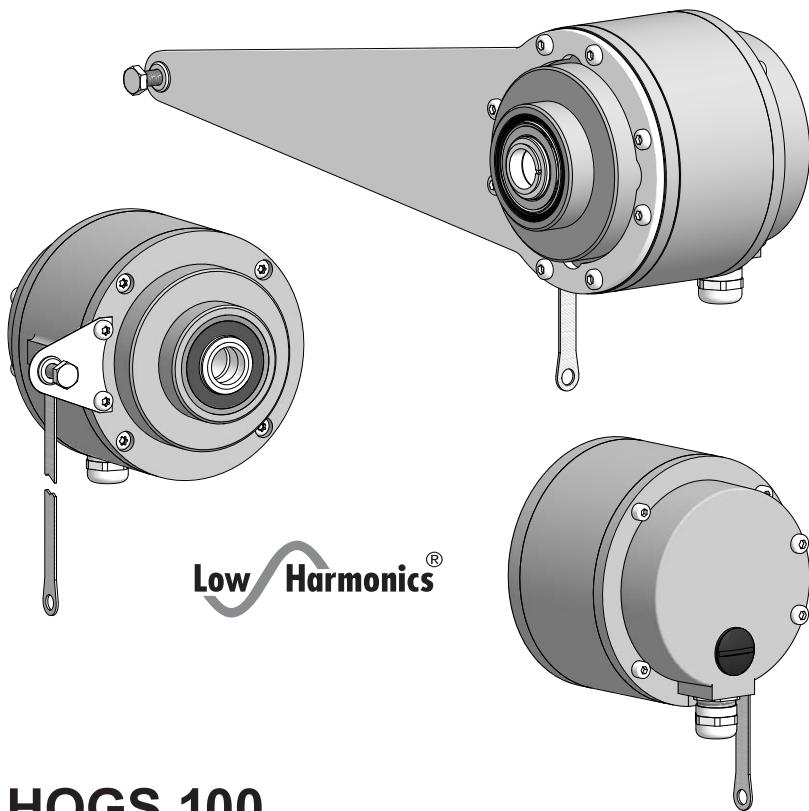

HOGS 100

Sinus Drehgeber

Version mit axialem Klemmendeckel

Sine Encoder

Version with axial terminal cover

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
	4.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
5	Montage	10
	5.1 Schritt 1	10
	5.2 Schritt 2	10
	5.3 Schritt 3 - Version mit einseitig offener Hohlwelle	11
	5.4 Schritt 3 - Version mit Konuswelle	12
	5.5 Schritt 4	13
	5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze	14
	5.7 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	15
	5.8 Schritt 6 und 7	16
	5.9 Schritt 8	16
	5.10 Anbauhinweis	17
6	Abmessungen	17
	6.1 Einseitig offene Hohlwelle	17
	6.2 Konuswelle	18
	6.3 Konuswelle und Sonderdrehmomentblech	18
7	Elektrischer Anschluss	19
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse	19
	7.2 Ausgangssignale	19
	7.3 Klemmenbelegung	20
	7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	20
8	Demontage	21
	8.1 Schritt 1	21
	8.2 Schritt 2	22
	8.3 Schritt 3	22
	8.4 Schritt 4	23
	8.5 Schritt 5	23
	8.6 Schritt 6	23
9	Zubehör	24
10	Technische Daten	25
	10.1 Technische Daten - elektrisch	25
	10.2 Technische Daten - mechanisch	25
11	Anhang: EU-Konformitätserklärung	27

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required for dismounting (not included in scope of delivery)	9
	4.4 Required tools (not included in scope of delivery)	9
5	Mounting	10
	5.1 Step 1	10
	5.2 Step 2	10
	5.3 Step 3 - Blind hollow shaft version	11
	5.4 Step 3 - Cone shaft version	12
	5.5 Step 4	13
	5.6 Step 5 - Torque arm	14
	5.7 How to prevent measurement errors	15
	5.8 Step 6 and 7	16
	5.9 Step 8	16
	5.10 Mounting instruction	17
6	Dimensions	17
	6.1 Blind hollow shaft	17
	6.2 Cone shaft	18
	6.3 Cone shaft and special support plate	18
7	Electrical connection	19
	7.1 Terminal significance	19
	7.2 Output signals	19
	7.3 Terminal assignment	20
	7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)	20
8	Dismounting	21
	8.1 Step 1	21
	8.2 Step 2	22
	8.3 Step 3	22
	8.4 Step 4	23
	8.5 Step 5	23
	8.6 Step 6	23
9	Accessories	24
10	Technical data	26
	10.1 Technical data - electrical ratings	26
	10.2 Technical data - mechanical design	26
11	Appendix: EU Declaration of Conformity	27

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:


Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren


Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts


Information

Empfehlung für die Produkthandhabung

1.2 Der **Sinus Drehgeber HOGS 100** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.6  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. **Reparaturen** dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11 Alle Bestandteile des Drehgebers sind nach **länderspezifischen Vorschriften** zu **entsorgen**.


Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.



1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct product operation

**Information**

Recommendation for product handling

1.2 The **sine encoder HOGS 100** is an opto electronic precision measurement device which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The expected **operating life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

1.4  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.5  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.

1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.7 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).

1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.9 **Maintenance work** is not necessary. **Repair work** must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.

1.10 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.11 Encoder components are to be **disposed of** according to the **regulations prevailing in the respective country**.

**Warning!**

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.



2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Norm EG-Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

Gerätekategorie 3 G: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:
- Zündschutzart:
- Temperaturklasse:
- Gerätegruppe:

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

- EN 60079-0:2012 + A11:2013
- EN 60079-15:2010
- nA
- T4
- II

Gerätekategorie 3 D: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:
- Schutzprinzip:
- Max. Oberflächentemperatur:
- Gerätegruppe:

II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc

- EN 60079-31:2014
- Schutz durch Gehäuse
- +135 °C
- III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von 5 mm nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
 - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the **EU standard 2014/34/EU** for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).

Equipment category 3 G:	- Ex labeling:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
	- Group of equipment:	II
Equipment category 3 D:	- Ex labeling:	II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is **not permissible**.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature** range from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of 5 mm (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
 - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
 - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
 - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
 - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present during installation.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the installation and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Sinus Drehgeber sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Max. Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Sinus Drehgebers niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Sinus Drehgeber zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der optischen Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Sinus Drehgeber auf absolute Sauberkeit achten.
- Bei der Demontage niemals Öl oder Fett in das Innere des Sinus Drehgebers gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die optische Abtastung und die Lager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Sinus Drehgebers kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Der Sinus Drehgeber darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

3 Security indications



3.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.

3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the sine encoder are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed max. operating voltage.

3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the sine encoder. The installation instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the optical sensing system.

- Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for disassembly.

3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the sine encoder can cause short circuits and damage the optical sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the open sine encoder.
- When dismantling, never allow lubricants to penetrate the sine encoder.

3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids


Adhesive fluids can damage the optical sensing system and the bearings. Dismounting an sine encoder, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.

3.7 Explosion risk

You can use the sine encoder in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

4 Vorbereitung


4.1 Lieferumfang

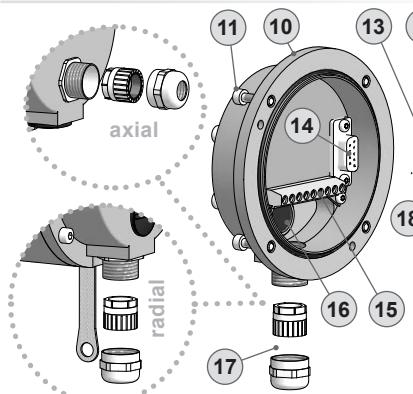


- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| 1 | Gehäuse | 1 | Housing |
| 2 | Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle mit Schlüsselfläche SW 17 mm | 2 | Blind hollow shaft or cone shaft with spanner flat 17 mm a/f |
| 3 | Spannelement (nur bei einseitig offener Hohlwelle) | 3 | Clamping element (only for blind hollow shaft) |
| 4 | NORD-LOCK Scheibe NL6 SP SS | 4 | NORD-LOCK washer NL6 SP SS |
| 5 | Befestigungsschraube M6x30, ISO 4762 | 5 | Fixing screw M6x30, ISO 4762 |
| 6 | Stützblech für Drehmomentstütze | 6 | Support plate for torque arm |
| 6.1 | Option: Sonderstützblech für Drehmomentstütze | 6.1 | Option: Special support plate for torque arm |
| 7 | Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017, SW 10 mm | 7 | Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017, 10 mm a/f |
| 8 | Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2) | 8 | Washer B6,4, ISO 7090 (A2) |
| 9 | Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511, SW 10 mm | 9 | Self-locking nut M6, ISO 10511, 10 mm a/f |
| 10 | Abdeckhaube mit O-Ring | 10 | Cover with o-ring |
| 11 | Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm | 11 | Ejot hexagon socket screw M4x14 mm |
| 12 | Erdungsband ~230 mm lang | 12 | Earthing strap, length ~230 mm |
| 13 | Stecker D-SUB am Drehgebergehäuse | 13 | Connector D-SUB (male) on the encoder housing |
| 14 | Buchse D-SUB zur Verbindung mit 13 | 14 | Connector D-SUB (female) for connection with 13 |
| 15 | Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 7.3. | 15 | Connecting terminal, see section 7.3. |
| 16 | Verschlussstopfen | 16 | Plug |
| 17 | Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel ø5-9 mm | 17 | Cable gland M16x1.5 for cable ø5-9 mm |
| 18 | Zentrierstift für Abdeckhaube | 18 | Centering pin for cover |

4 Preparation


4.1 Scope of delivery

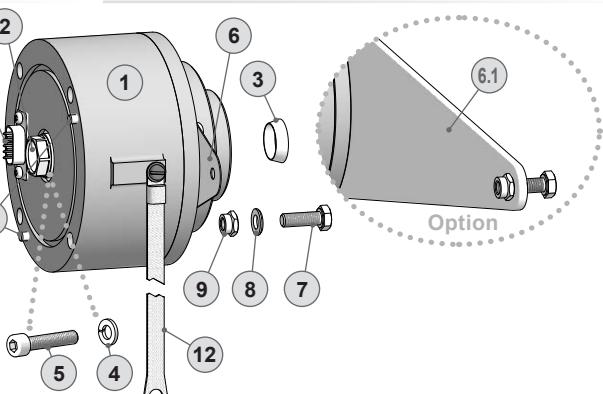

**4.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

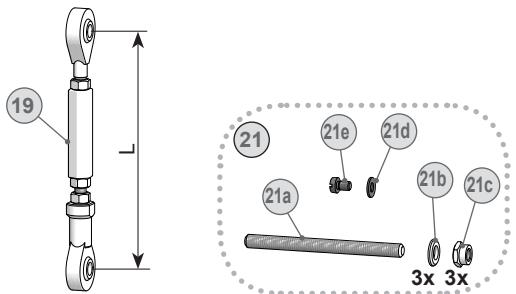

**4.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

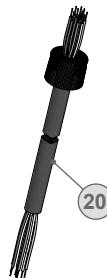

19 Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer (Länge L, Version):

- 11043628 (67-70 mm, Standard)
- 11004078 (125 (± 5) mm, Standard,
kürzbar auf ≥ 71 mm)
- 11002915 (440 (+20/-15) mm, Standard,
kürzbar auf ≥ 131 mm)
- 11054917 (67-70 mm, isoliert)
- 11072795 (125 (± 5) mm, isoliert,
kürzbar auf ≥ 71 mm)
- 11082677 (440 (+20/-15) mm, isoliert,
kürzbar auf ≥ 131 mm)
- 11054918 (67-70 mm, rostfreier Stahl)
- 11072787 (125 (± 5) mm, rostfreier Stahl,
kürzbar auf ≥ 71 mm)
- 11072737 (440 (+20/-15) mm, rostfreier Stahl,
kürzbar auf ≥ 131 mm)

20 Sensorkabel HEK 8,
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

21 Montageset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer 11077197, bestehend aus:

- 21a Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤ 210 mm)
- 21b Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)
- 21c Selbstsichernde Mutter M6,
ISO 10511 (A2), SW 10 mm
- 21d Zylinderschraube M6x8, ISO 1207 (Ms)
für Erdungsband
- 21e Scheibe B6,4, ISO 7090 (Ms)
für Erdungsband

19 Torque arm, available as accessory,
order number (length L, version):

- 11043628 (67-70 mm, standard)
- 11004078 (125 (± 5) mm, standard,
can be shortened to ≥ 71 mm)
- 11002915 (440 (+20/-15) mm, standard,
can be shortened to ≥ 131 mm)
- 11054917 (67-70 mm, insulated)
- 11072795 (125 (± 5) mm, insulated,
can be shortened to ≥ 71 mm)
- 11082677 (440 (+20/-15) mm, insulated,
can be shortened to ≥ 131 mm)
- 11054918 (67-70 mm, stainless steel)
- 11072787 (125 (± 5) mm, stainless steel,
can be shortened to ≥ 71 mm)
- 11072737 (440 (+20/-15) mm, stainless steel,
can be shortened to ≥ 131 mm)

20 Sensor cable HEK 8,
available as accessory, see section 7.4.


21 Mounting kit available as accessory,
order number 11077197, including:

- 21a Thread rod M6 (1.4104), length variabel (≤ 210 mm)
- 21b Washer B6.4, ISO 7090 (A2)
- 21c Self-locking nut M6,
ISO 10511 (A2), 10 mm a/f
- 21d Cylinder screw M6x8, ISO 1207 (Ms)
for earthing strap
- 21e Washer B6.4, ISO 7090 (Ms)
for earthing strap

4.3

Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.3

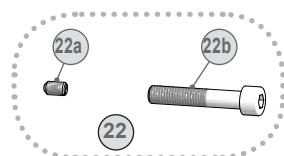Required for dismounting
(not included in scope of delivery)

22 Demontageset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer 11077087, bestehend aus:

22a Gewindestift M6x10, ISO 7436 (5,8 Vzk)

22b Zylinderschraube M8x45, ISO 4762 (A2)

22 Dismounting kit available as accessory,
order number 11077087, including:

22a Setscrew M6x10, ISO 7436 (5.8 Vzk)

22b Cylinder screw M8x45, ISO 4762 (A2)

4.4

Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.4

Required tools
(not included in scope of delivery)

3, 5 und 6 mm

1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm

10 (2x) und 17 mm



3, 5 und 6 mm

1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm

10 (2x) and 17 mm

23 Werkzeugset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer: 11068265

23 Tool kit available as accessory,
order number: 11068265

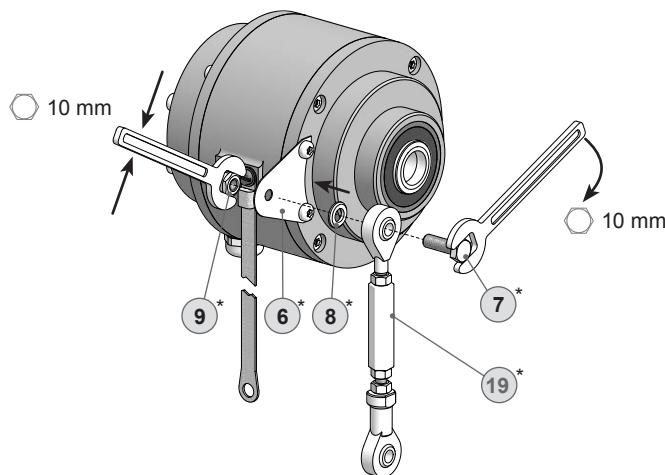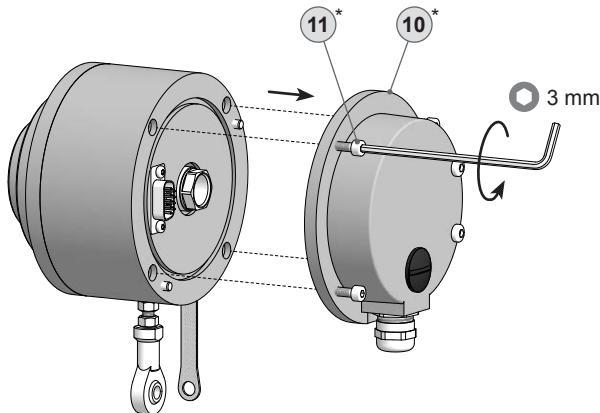5 Montage**5.1 Schritt 1****5.2 Schritt 2****5.2 Step 2**


* Siehe Seite 7 und 8
See page 7 and 8

5.3

Schritt 3 - Version mit einseitig offener Hohlwelle

5.3

Step 3 - Blind hollow shaft version

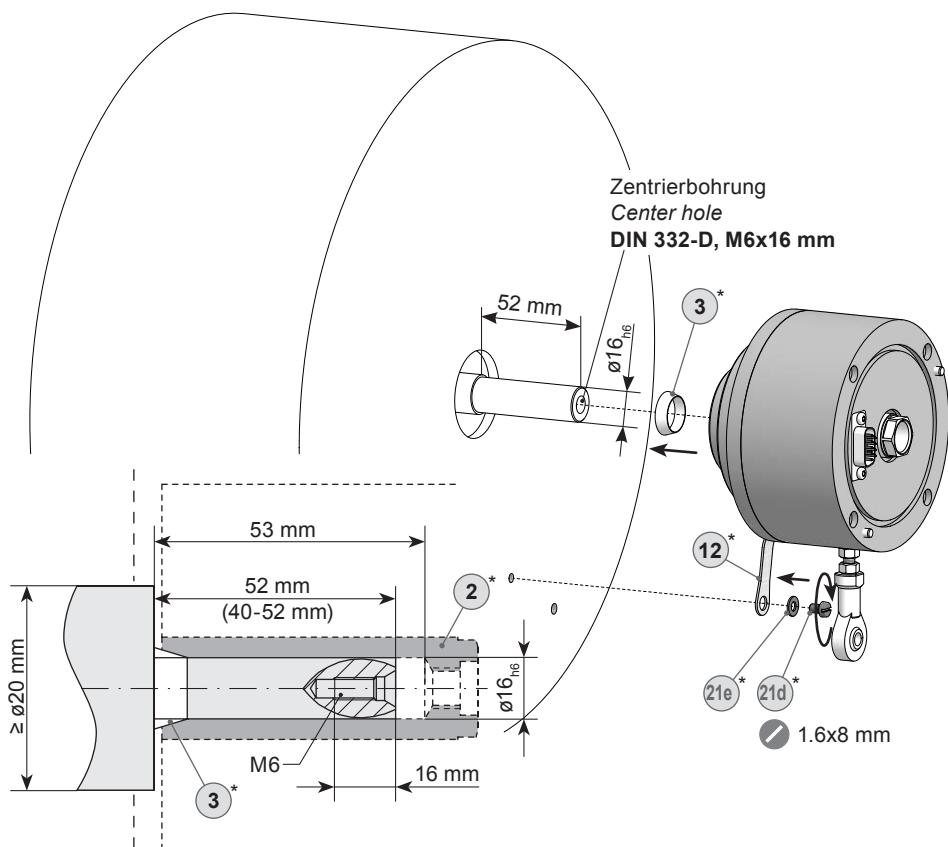

* Siehe Seite 7 und 8
See page 7 and 8



Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7). Außerdem verursachen Rundlauffehler Vibrationen, die die Lebensdauer des Drehgebers verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error (see section 5.7). In addition, any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the lifetime of the encoder.

5.4 Schritt 3 - Version mit Konuswelle

5.4 Step 3 - Cone shaft version

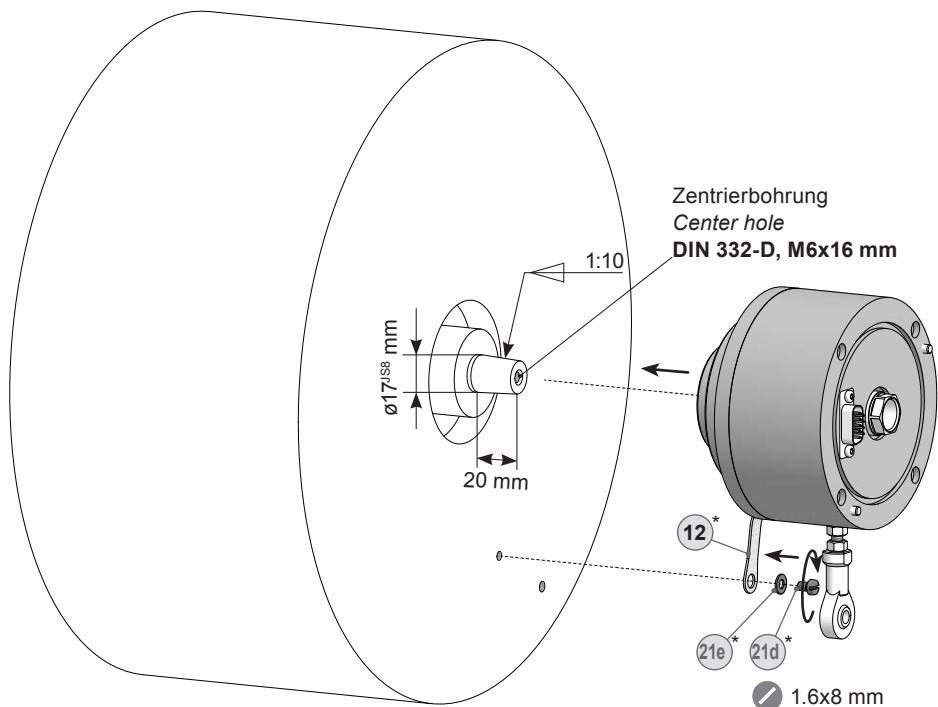

* Siehe Seite 7 und 8
See page 7 and 8



Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7). Außerdem verursachen Rundlauffehler Vibrationen, die die Lebensdauer des Drehgebers verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error (see section 5.7). In addition, any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the lifetime of the encoder.

5.5 Schritt 4

5.5 Step 4

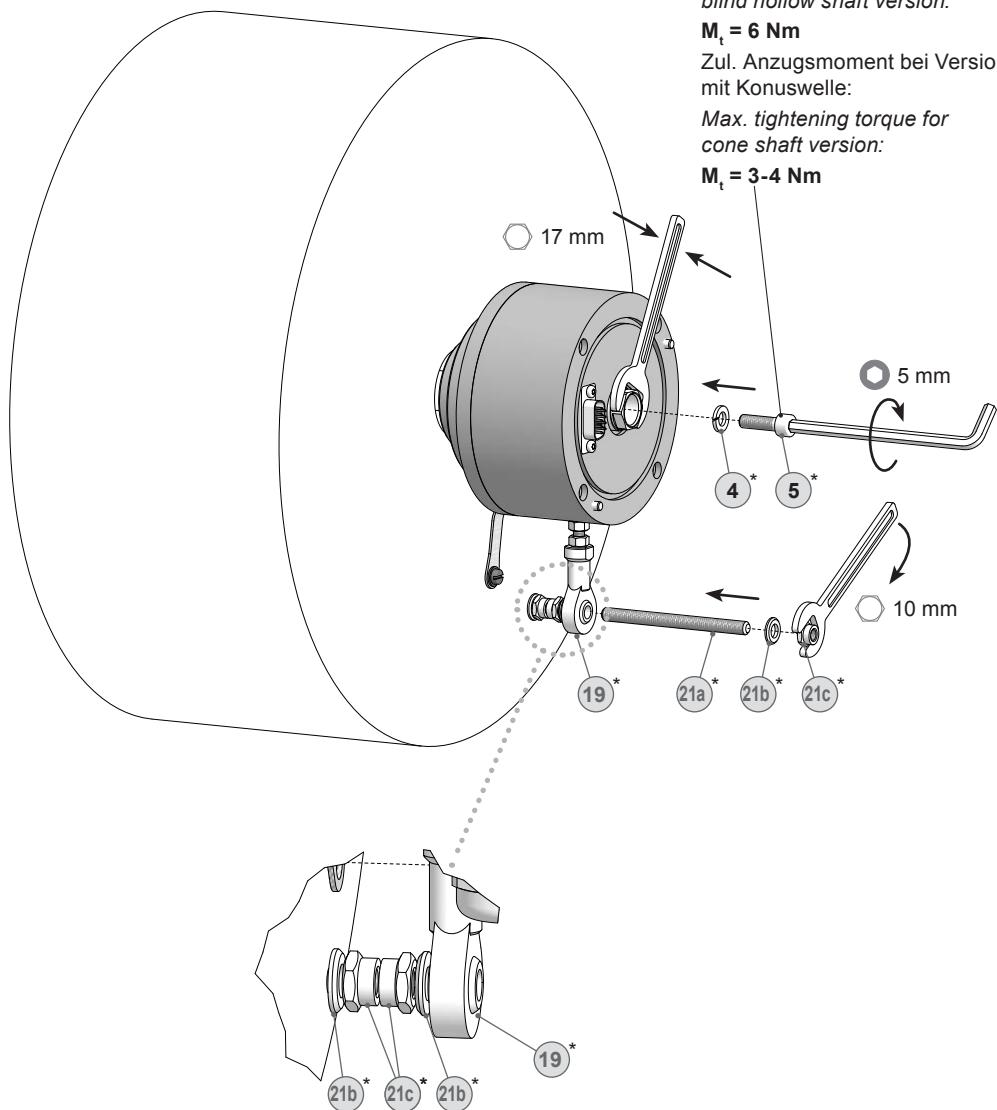


* Siehe Seite 7 oder 8

See page 7 or 8

5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze

5.6 Step 5 - Torque arm

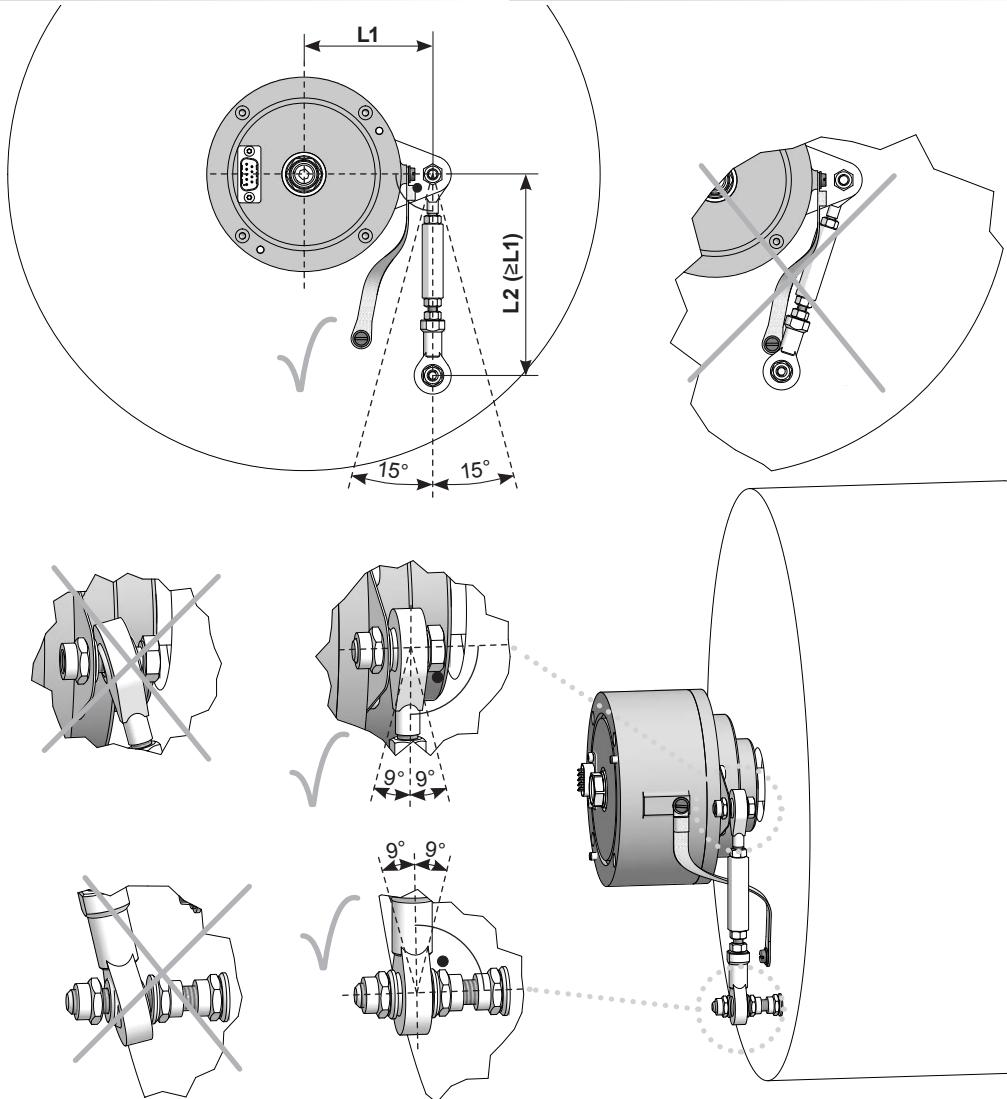

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise $\pm 0,03$ mm entspricht einem Rundlauf Fehler des Drehgebers von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7).



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ± 0.03 mm, results in concentricity error of the encoder of 0.06 mm. That may lead to a large angle error (see section 5.7).

5.7

Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Sinus Drehgebers ist ein korrekter Anbau, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.6.

Die Rundlaufabweichung der Motorwelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden¹⁾. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze (siehe Abschnitt 5.6) mindestens gleich **L1** sein sollte²⁾.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta\varphi_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**: Rundlaufabweichung in mm

L1: Abstand der Drehmomentstütze zum Sinus Drehgebermittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler $\Delta\varphi_{\text{mech}}$ von $\pm 0,025^\circ$.

5.7

How to prevent measurement errors

To ensure that the sine encoder operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.6, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the motor shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**¹⁾. Make sure that the length **L2** of the torque arm (see section 5.6) is at least equal to **L1**²⁾.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta\varphi_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

with **R**: Radial runout in mm

L1: Distance of the torque arm to the center point of the sine encoder in mm

Example:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error $\Delta\varphi_{\text{mech}}$ equals $\pm 0.025^\circ$.

¹⁾ Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Befestigungsbleche für die Stützen erhältlich.

²⁾ wenn $L2 < L1$ muss mit der Länge **L2** gerechnet werden

¹⁾ For this different braces for the torque arm are available on request.

²⁾ If $L2 < L1$, **L2** must be used in the calculation formula





Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline
+49 (0)30 69003-111



For more information,
call the telephone hotline at
+49 (0)30 69003-111

5.8 Schritt 6 und 7

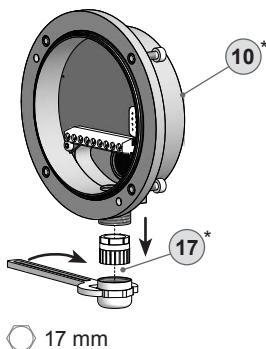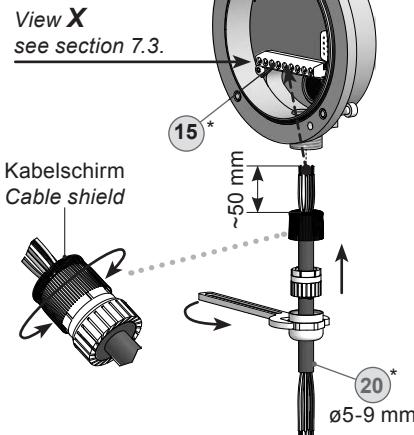 $\odot 17 \text{ mm}$ Ansicht X
siehe Abschnitt 7.3.
View X
see section 7.3.Kabelschirm
Cable shield $\varnothing 5-9 \text{ mm}$ 


Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection class of the device the correct cable diameter must be used.

5.9 Schritt 8

5.9 Step 8

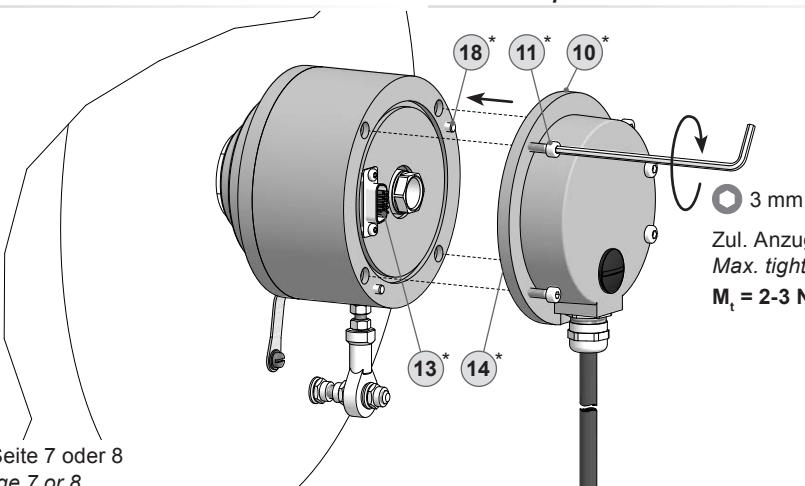

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8

Zul. Anzugsmoment
Max. tightening torque
 $M_t = 2-3 \text{ Nm}$



Vor der Montage des Klemmendeckels prüfen, ob die Klemmendeckeldichtung unbeschädigt ist.




Check that the seal of the terminal cover is not damaged before mounting the terminal box.

5.10 Anbauhinweis



Wir empfehlen, den Sinus Drehgeber so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

5.10 Mounting instruction

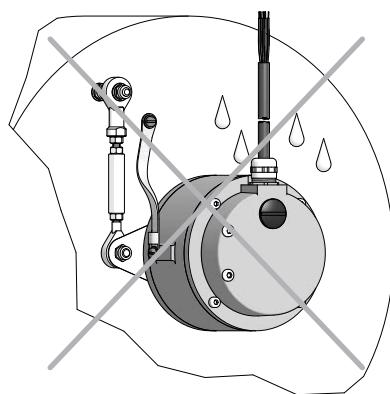


It is recommended to mount the sine encoder with cable connection facing downward and being not exposed to water.

6 Abmessungen

6.1 Einseitig offene Hohlwelle


(74157, 74207)

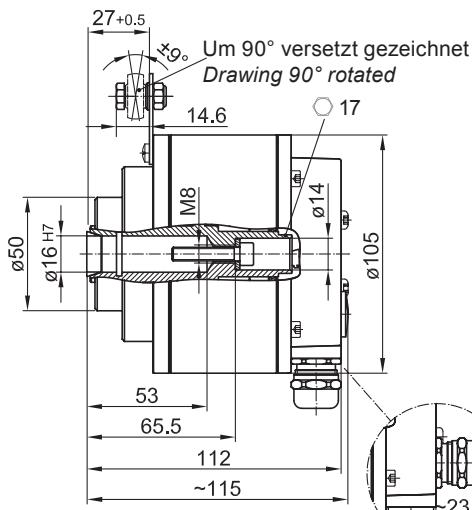

6 Dimensions

6.1 Blind hollow shaft


(74157, 74207)

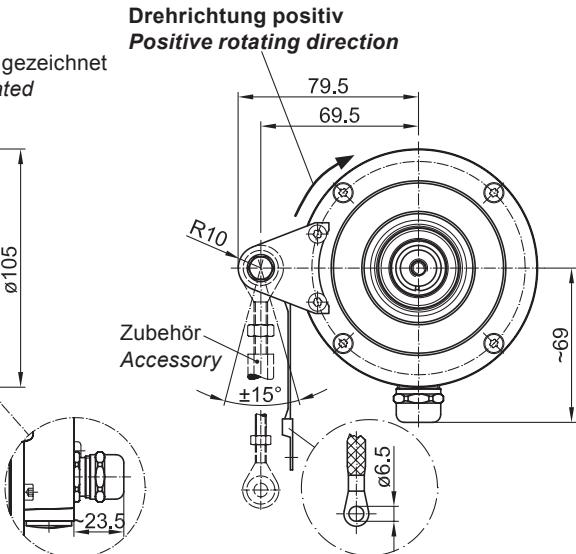

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6.2 Konuswelle


(74150)

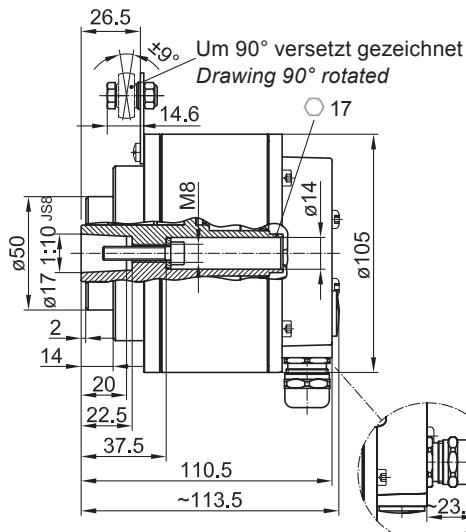

6.2 Cone shaft

(74150)

Drehrichtung positiv
Positive rotating direction

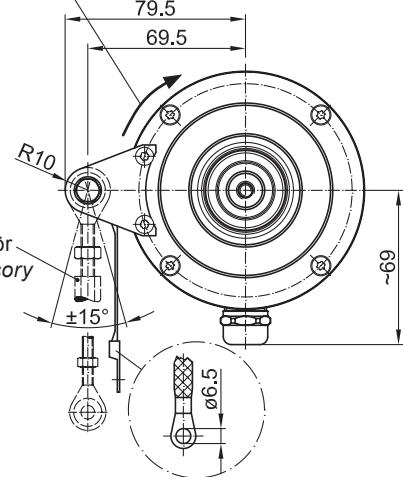


All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6.3

Konuswelle und Sonderdrehmomentblech

(74212)

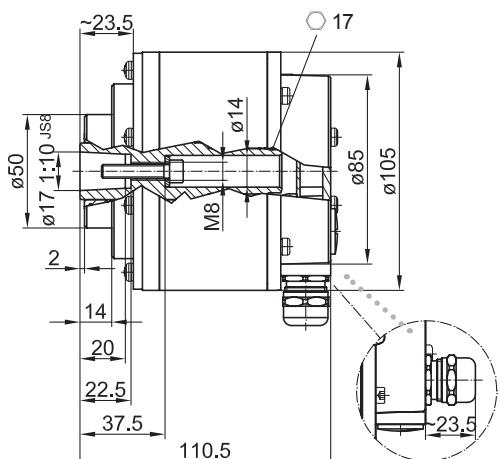


6.3

Cone shaft and special support plate

(74212)

Drehrichtung positiv
Positive rotating direction

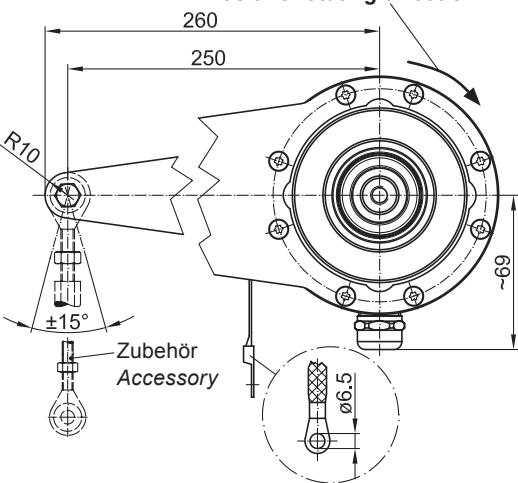

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


7 Elektrischer Anschluss

7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB; +	Betriebsspannung (für den Drehgeber) <i>Voltage supply (for the encoder)</i>
±; ⊖; GND; 0V	Masseanschluss (für die Signale) <i>Ground (for the signals)</i>
±; ⊖	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (chassis)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$; \overline{A} ; $A-$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$; \overline{B} ; $B-$	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) invertiert <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1) inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$; \overline{C} ; \overline{R} ; $R-$	Nullimpuls (Referenzsignal) invertiert <i>Zero pulse (reference signal) inverted</i>

7.2 Ausgangssignale

7.2 Output signals

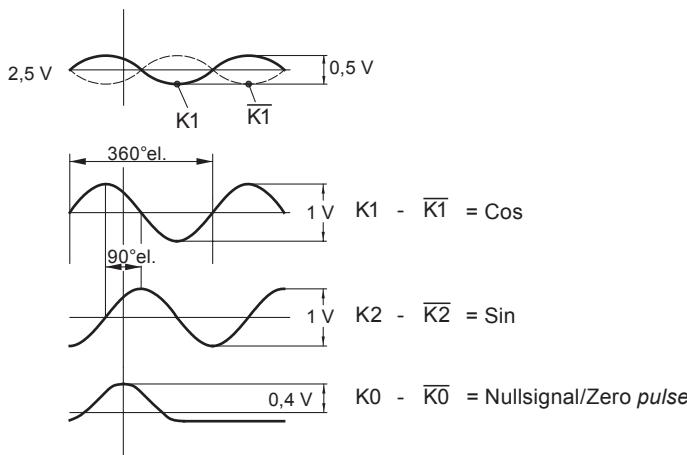

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.
Sequence for positive rotating direction, see section 6.

7.3 Klemmenbelegung



7.3 Terminal assignment

Ansicht X

Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 5.8.

View X

Connecting terminal, see section 5.8.

Zwischen \perp und $\frac{1}{2}$ besteht keine Verbindung.There is no connection between \perp and $\frac{1}{2}$.

Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

7.4

Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Motorkabeln verlegt werden.


Kabelabschluss: 120 Ω


7.4

Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance: 120 Ω

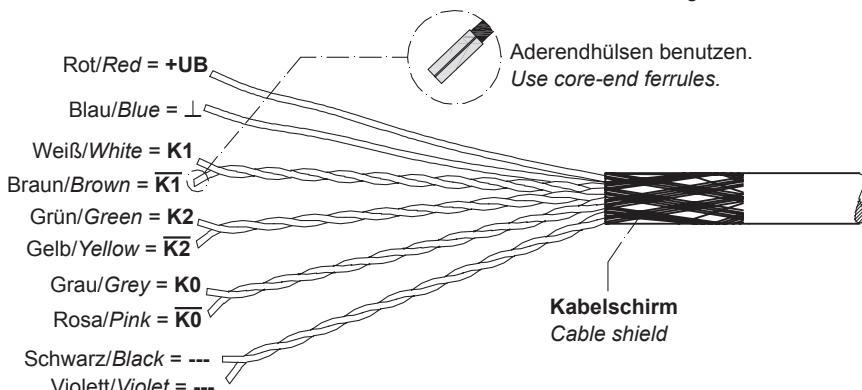

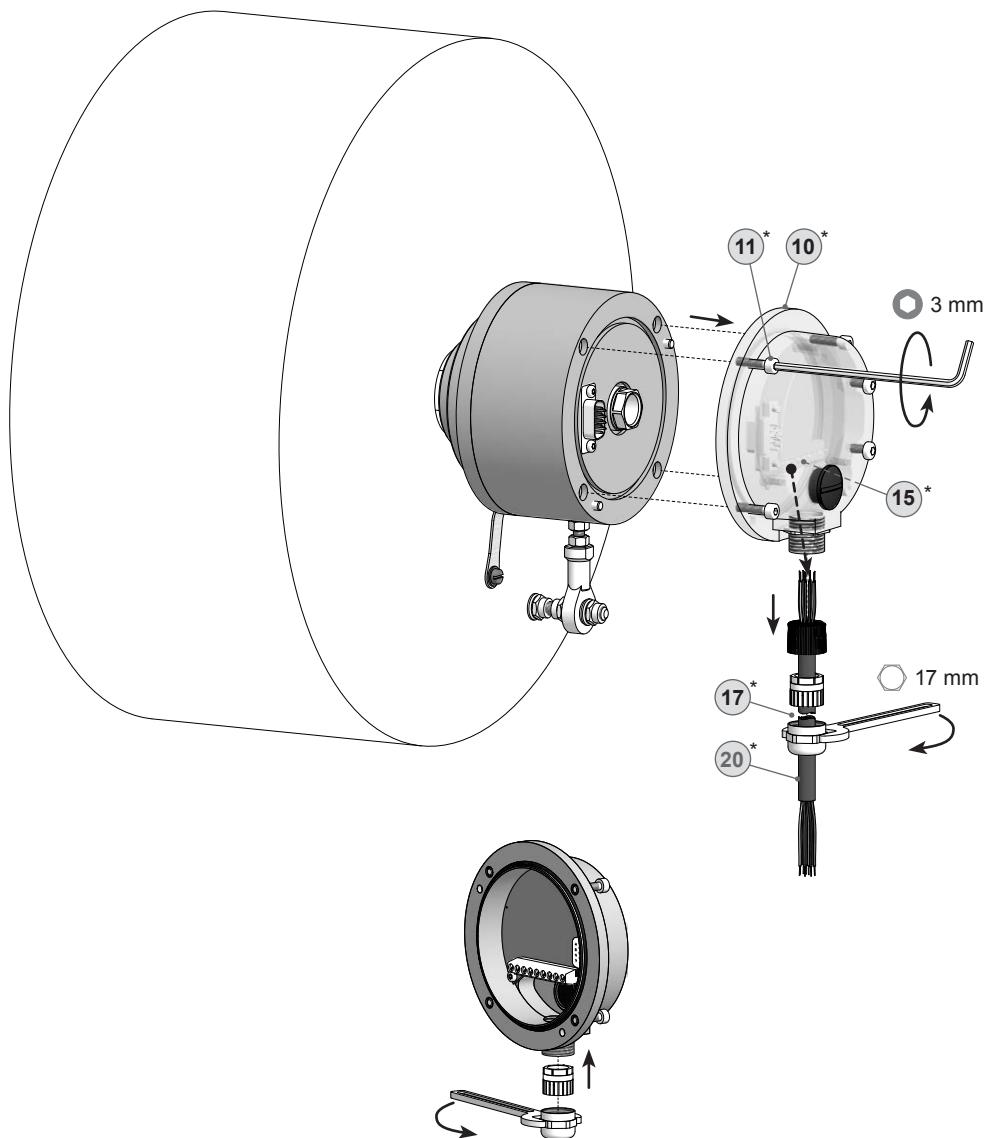
8 Demontage**8.1 Schritt 1****8 Dismounting****8.1 Step 1**

* Siehe Seite 7 oder 8

See page 7 or 8


8.2 Schritt 2

8.2 Step 2

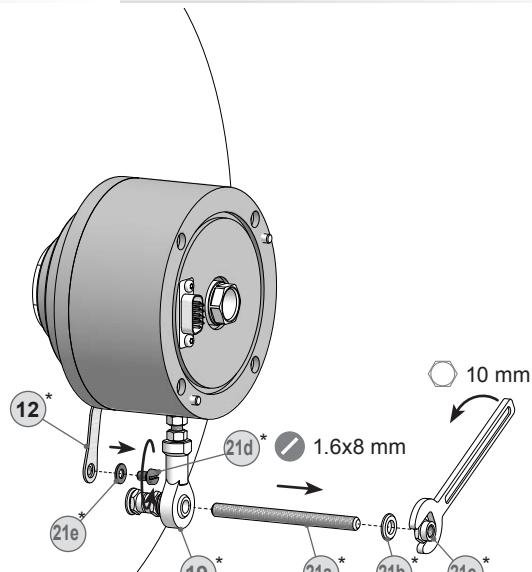

8.3 Schritt 3


8.3 Step 3

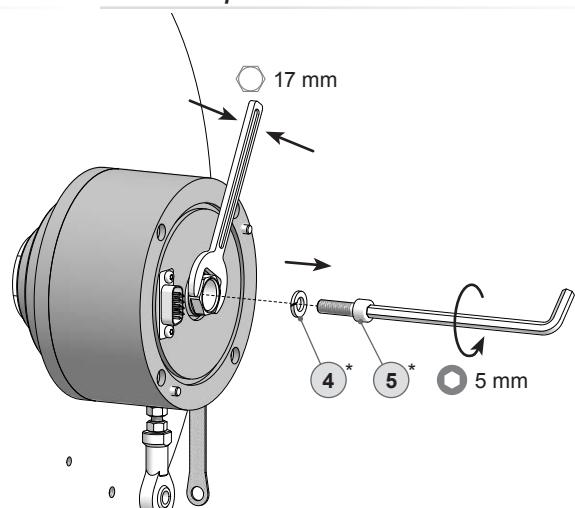

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


8.4 Schritt 4

8.4 Step 4

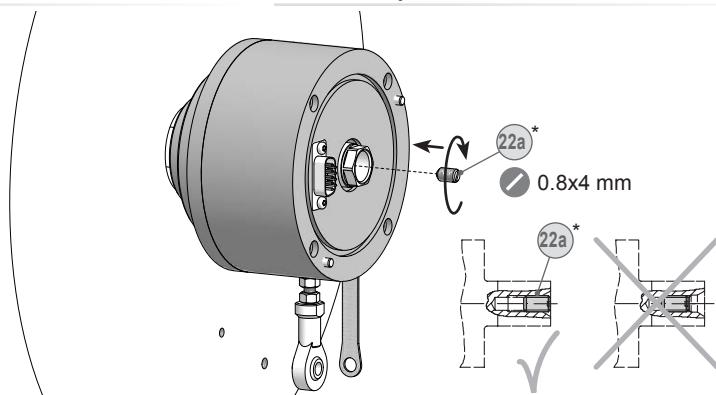


8.5 Schritt 5

8.5 Step 5

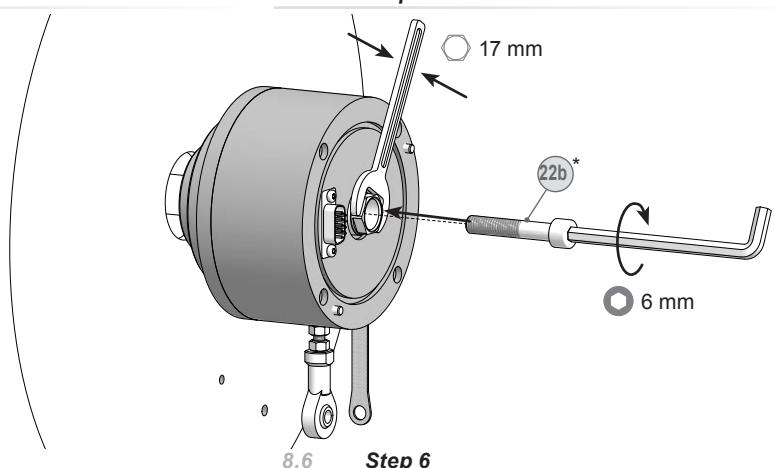

8.6 Schritt 6

8.6 Step 6

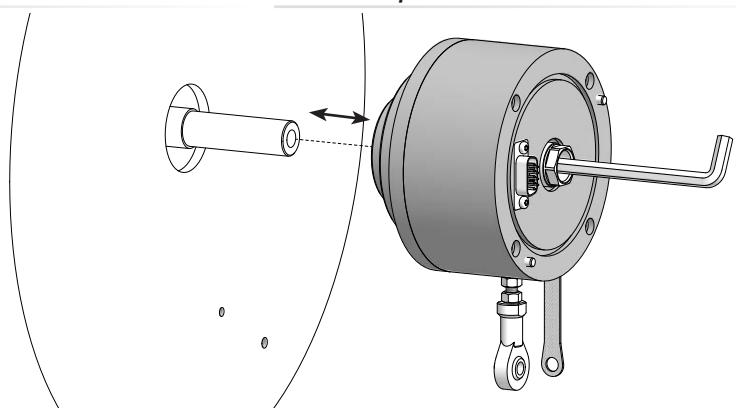

* Siehe Seite 8
See page 8

9

Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6
Bestellnummer:
siehe Abschnitt 4.3. 19*
- Montageset für
Drehmomentstütze Größe M6
und Erdungsband,
Bestellnummer: 11077197 21*
- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 20*
- Demontageset,
Bestellnummer: 11077087 22*
- Werkzeugset,
Bestellnummer: 11068265 23*
- Digital-Konverter:
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager:
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter:
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber
HENQ 1100

9

Accessories

- *Torque arm size M6
order number:
see section 4.3.* 19*
- *Mounting kit for
torque arm size M6
and earthing strap,
order number: 11077197* 21*
- *Sensor cable for encoders
HEK 8* 20*
- *Dismounting kit,
order number: 11077087* 22*
- *Tool kit,
order number: 11068265* 23*
- *Digital converters:
HEAG 151 - HEAG 154*
- *Fiber optic links:
HEAG 171 - HEAG 176*
- *Digital speed switch:
DS 93*
- *Analyzer for encoders
HENQ 1100*

* Siehe Abschnitt 4

* See section 4

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - elektrisch

- Betriebsspannung: 5 VDC $\pm 10\%$ (Version DN ...)
9...30 VDC (Version DN ... R)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 90 mA
- Sinusperioden pro Umdrehung: 720...5000 (Je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90°
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufe: SinCos 1 Vss
- Differenz der SinCos-Amplitude: ≤ 20 mV
- Oberwellen typ.: -50 dB
- Überlagerter Gleichanteil: ≤ 20 mV
- Bandbreite: 250 kHz (-3 dB)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005
- Störaussendung: EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

10.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): $\varnothing 105$ mm
- Wellenart: $\varnothing 12\dots 20$ mm (einseitig offene Hohlwelle)
 $\varnothing 17$ mm (Konuswelle 1:10)
- Zulässige Wellenbelastung: ≤ 250 N axial; ≤ 400 N radial
- Schutzart DIN EN 60529: IP66
- Betriebsdrehzahl: ≤ 10000 U/min (mechanisch)
- Betriebsdrehmoment typ.: 6 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 180 gcm 2
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -20...+85 °C
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6:2007, Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008, Schock 300 g, 6 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
Entspricht ISO 12944-5:1998
Beschichtungssysteme (C4)
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
- Anschluss: Klemmendeckel
- Masse ca.: 1,6 kg

10 Technical data

10.1 Technical data - electrical ratings

- **Voltage supply:** 5 VDC $\pm 10\%$ (version DN ...)
9...30 VDC (version DN ... R)
- **Consumption w/o load:** $\leq 90\text{ mA}$
- **Sinewave cycles per turn:** 720...5000 (As ordered)
- **Phase shift:** 90°
- **Reference signal:** Zero pulse, width 90°
- **Sensing method:** Optical
- **Output signals:** K1, K2, K0 + inverted
- **Output stage:** SinCos 1 Vpp
- **Difference of SinCos amplitude:** $\leq 20\text{ mV}$
- **Harmonics typ.:** -50 dB
- **DC offset:** $\leq 20\text{ mV}$
- **Bandwidth:** 250 kHz (-3 dB)
- **Interference immunity:** EN 61000-6-2:2005
- **Emitted interference:** EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- **Approvals:** CE, UL approval / E256710

10.2 Technical data - mechanical design

- **Size (flange):** $\varnothing 105\text{ mm}$
- **Shaft type:** $\varnothing 12\dots 20\text{ mm (blind hollow shaft)}$
 $\varnothing 17\text{ mm (cone shaft 1:10)}$
- **Shaft loading:** $\leq 250\text{ N axial; } \leq 400\text{ N radial}$
- **Protection DIN EN 60529:** IP66
- **Operating speed:** $\leq 10000\text{ rpm (mechanical)}$
- **Operating torque typ.:** 6 Ncm
- **Rotor moment of inertia:** 180 gcm 2
- **Materials:** Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
- **Operating temperature:** -20...+85 °C
Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
- **Resistance:** IEC 60068-2-6:2007, Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008, Shock 300 g, 6 ms
- **Corrosion protection:** IEC 60068-2-52 Salt mist
Complies to ISO 12944-5:1998
Protective paint systems (C4)
- **Explosion protection:** II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
- **Connection:** Terminal cover
- **Weight approx.:** 1.6 kg



Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

HerstellerManufacturer
Fabriquant

Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung

Description

Sinus-, Absolutgeber; Kombinationen ohne Erdungsbürste / ohne

Heizung

Description

Sine-, Absolute encoders, Combinations without earth brush / without heating

Codeur Sinus/Absolu, combinaisons sans balai de mise à la terre / chauffantes

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OGS60	OGS72	HOGS14	HOGS60	HOGS74	HOGS75K	HOGS151			
OGS71	OGS73	HOGS15	HOGS71	HOGS75	HOGS100	POGS 90			
AMG11	AMG71	AMG73	AMG81	AMG83	AMG75	HMG11	HMG111	HMG161	
POG90 + OG9									

Richtlinie(n)Directive(s)
Directive(s)

2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

Norm(en)Standard(s)
Norme(s)

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014

EN 50581:2012

Ort und DatumPlace and date
Lieu et date

Berlin, 15.08.2016

Unterschrift/Name/FunktionSignature/name/function
Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner

Head of R&D Motion
Control, Baumer Group

Baumer_HOGSx_OGSx_AMGx_HMGx_DE-EN-FR_CoC_81201176.docm/kwe

1/1

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

74150, 74157, 74207, 74212