




**Montage- und Betriebsanleitung**  
***Mounting and operating instructions***

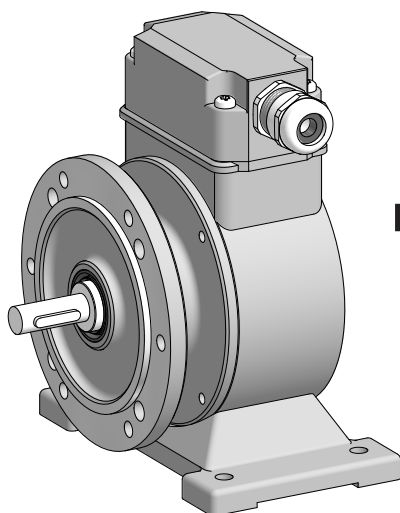

**POGS 90**

**Sinus Drehgeber**

EURO-Flansch B10 mit Gehäusefuß B3

***Sine encoder***

*EURO flange B10 with housing foot B3*

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	1
2	<b>Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen</b> .....	3
3	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	5
4	<b>Vorbereitung</b> .....	7
	4.1 Lieferumfang .....	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	8
	4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	8
5	<b>Montage</b> .....	8
	5.1 Schritt 1 .....	8
	5.2 Schritt 2 .....	9
	5.3 Schritt 3 .....	10
	5.4 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35 .....	11
	5.5 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“) .....	12
	5.6 Schritt 4 - Klemmenkasten .....	13
	5.7 Schritt 5 - Klemmenkasten .....	13
	5.8 Schritt 6 und 7 - Klemmenkasten .....	14
	5.9 Schritt 8 - Klemmenkasten .....	15
	5.10 Schritt 9 - Klemmenkasten .....	15
	5.11 Montagehinweis .....	16
6	<b>Abmessung</b> .....	16
7	<b>Elektrischer Anschluss</b> .....	17
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse .....	17
	7.2 Ausgangssignale .....	17
	7.3 Klemmenbelegung .....	18
	7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör) .....	18
8	<b>Demontage</b> .....	19
	8.1 Schritt 1 und 2 .....	19
	8.2 Schritt 2 .....	20
	8.3 Schritt 3 .....	20
	8.4 Schritt 4 .....	21
9	<b>Zubehör</b> .....	21
10	<b>EU-Konformitätserklärung</b> .....	22
11	<b>Technische Daten</b> .....	23
	11.1 Technische Daten - elektrisch .....	23
	11.2 Technische Daten - mechanisch .....	23

<b>1</b>	<b>General notes</b>	2
<b>2</b>	<b>Operation in potentially explosive environments</b>	4
<b>3</b>	<b>Security indications</b>	6
<b>4</b>	<b>Preparation</b>	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	8
<b>5</b>	<b>Mounting</b>	8
	5.1 Step 1	8
	5.2 Step 2	9
	5.3 Step 3	10
	5.4 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	11
	5.5 Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®")	12
	5.6 Step 4 - Terminal box	13
	5.7 Step 5 - Terminal box	13
	5.8 Step 6 and 7 - Terminal box	14
	5.9 Step 8 - Terminal box	15
	5.10 Step 9 - Terminal box	15
	5.11 Mounting instruction	16
<b>6</b>	<b>Dimension</b>	16
<b>7</b>	<b>Electrical connection</b>	17
	7.1 Terminal significance	17
	7.2 Output signals	17
	7.3 Terminal assignment	18
	7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)	18
<b>8</b>	<b>Dismounting</b>	19
	8.1 Step 1 and 2	19
	8.2 Step 2	20
	8.3 Step 3	20
	8.4 Step 4	21
<b>9</b>	<b>Accessories</b>	21
<b>10</b>	<b>EU Declaration of Conformity</b>	22
<b>11</b>	<b>Technical data</b>	24
	11.1 Technical data - electrical ratings	24
	11.2 Technical data - mechanical design	24

# 1 Allgemeine Hinweise

## 1.1 Zeichenerklärung:



### Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



### Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes





### Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **Sinus Drehgeber POGS 90** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-15\text{ °C}$  bis  $+70\text{ °C}$ .

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-20\text{ °C}$  bis  $+85\text{ °C}$ , eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.6 **CE** **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.


## 1.11 **Entsorgung (Umweltschutz):**



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels  führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### **Danger**

Warnings of possible danger



### **General information for attention**

Informations to ensure correct device operation




### **Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **sine encoder POGS 90** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

1.4  The **storage temperature range** of the device is between  $-15\text{ °C}$  and  $+70\text{ °C}$ .

1.5  The **operating temperature range** of the device is between  $-20\text{ °C}$  and  $+85\text{ °C}$ , restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.


1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.7 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).

1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.

1.10 In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.11  **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### **Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.

## 2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Geräte kategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

<b>Geräte kategorie 3 G:</b>	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Zündschutzart:	nA
	- Temperaturklasse:	T4
<b>Geräte kategorie 3 D:</b>	- Gerätegruppe:	II
	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
  - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
  - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



**Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.**

## 2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).

<b>Equipment category 3 G:</b>	- Ex labeling:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
<b>Equipment category 3 D:</b>	- Group of equipment:	II
	- Ex labeling:	<b>II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is **not** permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
- the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
  - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
  - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
  - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



**The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.**



## 3 Sicherheitshinweise

### 3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

### 3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.





## 3 Security indications



### 3.1 Risk of injury due to rotating shafts

*Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.*

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

### 3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

*Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.*

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

### 3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

*Rigid mounting may give rise to constraining forces.*

- *Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.*
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

### 3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

*Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.*

- *Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.*
- *Use suitable puller for dismounting.*

### 3.5 Risk of destruction due to contamination

*Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.*

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*


### 3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

*Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.*

### 3.7 Explosion risk

*You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.*

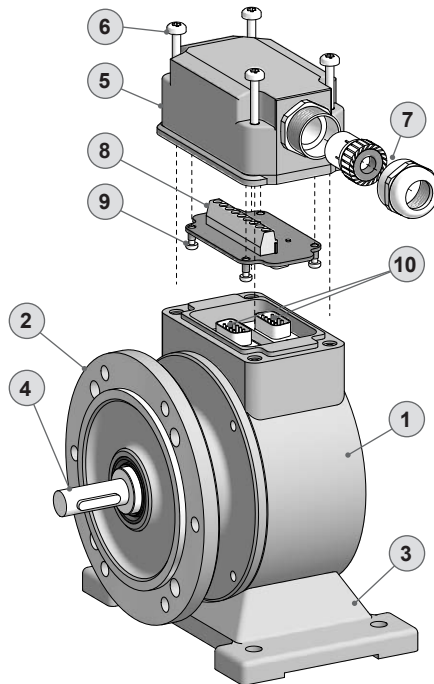

**4 Vorbereitung****4.1 Lieferumfang****4 Preparation****4.1 Scope of delivery**

- |   |  |
|---|--|
| ① Gehäuse   | ① Housing  |
| ② EURO-Flansch B10  | ② EURO flange B10  |
| ③ Gehäusefuß  | ③ Housing foot   |
| ④ Vollwelle mit Passfeder   | ④ Solid shaft with key                                     |
| ⑤ Klemmenkastendeckel   | ⑤ Terminal box cover                                       |
| ⑥ Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm                                  | ⑥ Torx/slotted screw M4x32 mm                              |
| ⑦ Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel $\varnothing$ 5...13 mm | ⑦ Cable gland M20x1.5 mm for cable $\varnothing$ 5...13 mm |
| ⑧ Anschlussplatine, siehe Abschnitt 5.7 und 7.3.                  | ⑧ Connecting board, see section 5.7 and 7.3.               |
| ⑨ Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm                                  | ⑨ Torx/slotted screw M3x10 mm                              |
| ⑩ D-SUB Stecker am Gerätegehäuse                                  | ⑩ D-SUB connector (male) on the device housing             |

#### 4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



- 11 Schraube M6x20 mm zur Befestigung des Gehäusefußes, ISO 4017
- 12 Scheibe B6 zur Befestigung des Gehäusefußes, DIN 137
- 13 Federscheibenkupplung K 35, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 5.4.
- 14 Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

#### 4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

2,5 mm

22 mm

TX 10, TX 20

- 15 Werkzeugset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11068265

#### 4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)



- 11 Screw M6x20 mm for fixing the housing feet, ISO 4017
- 12 Washer B6 for fixing the housing feet, DIN 137
- 13 Spring disk coupling K 35, available as accessory, see section 5.4.
- 14 Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.4.

#### 4.3 Required tools (not included in scope of delivery)

2.5 mm

22 mm


TX 10, TX 20

- 15 Tool kit available as accessory: Order number 11068265

## 5 Montage

### 5.1 Schritt 1

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1 \text{ Nm}$

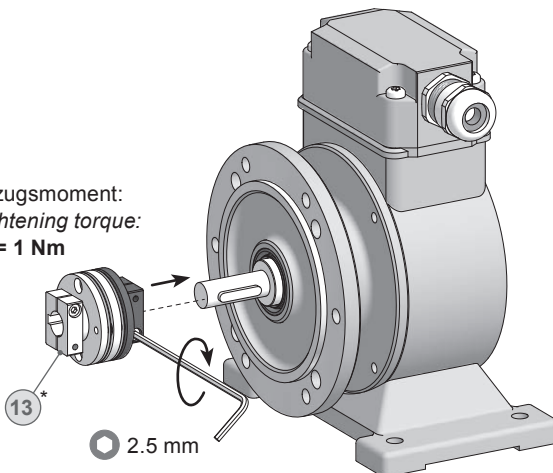


\* Siehe oben  
See above

## 5 Mounting

### 5.1 Step 1

## 5.2 Schritt 2

## 5.2 Step 2

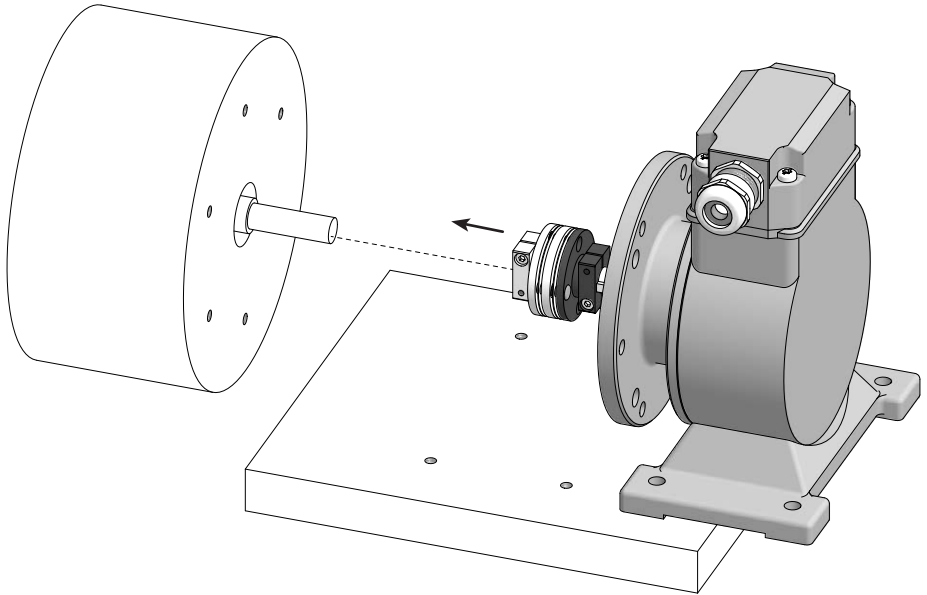

**Antriebswelle einfetten.**



**Lubricate drive shaft.**




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.




*The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.*

## 5.3 Schritt 3

## 5.3 Step 3

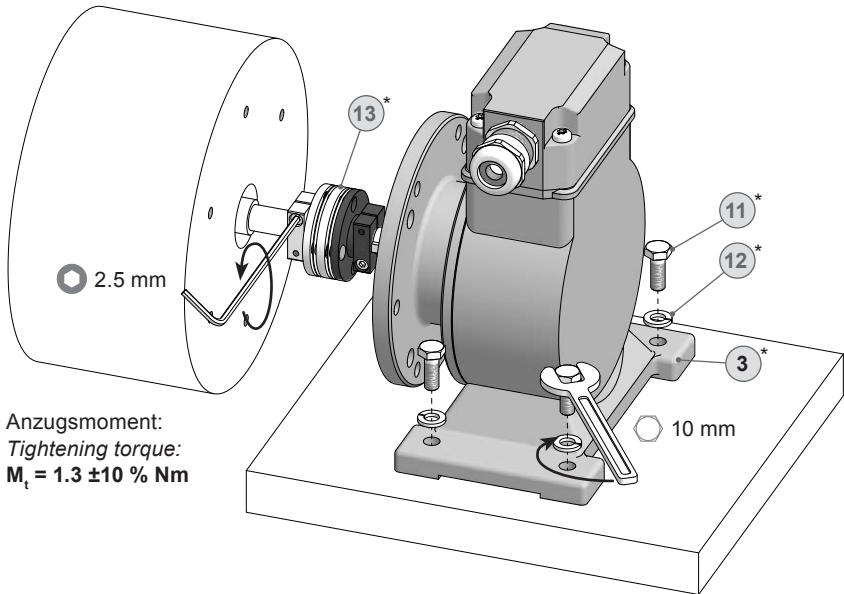

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

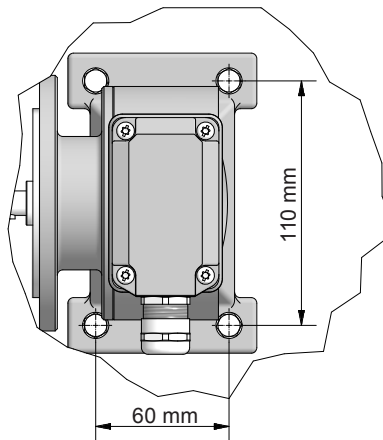

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



**B10-Flanschmontage in Montageanleitung MB181.**




**B10 flange mounting in mounting instruction MB181.**

#### 5.4 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

#### 5.4 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

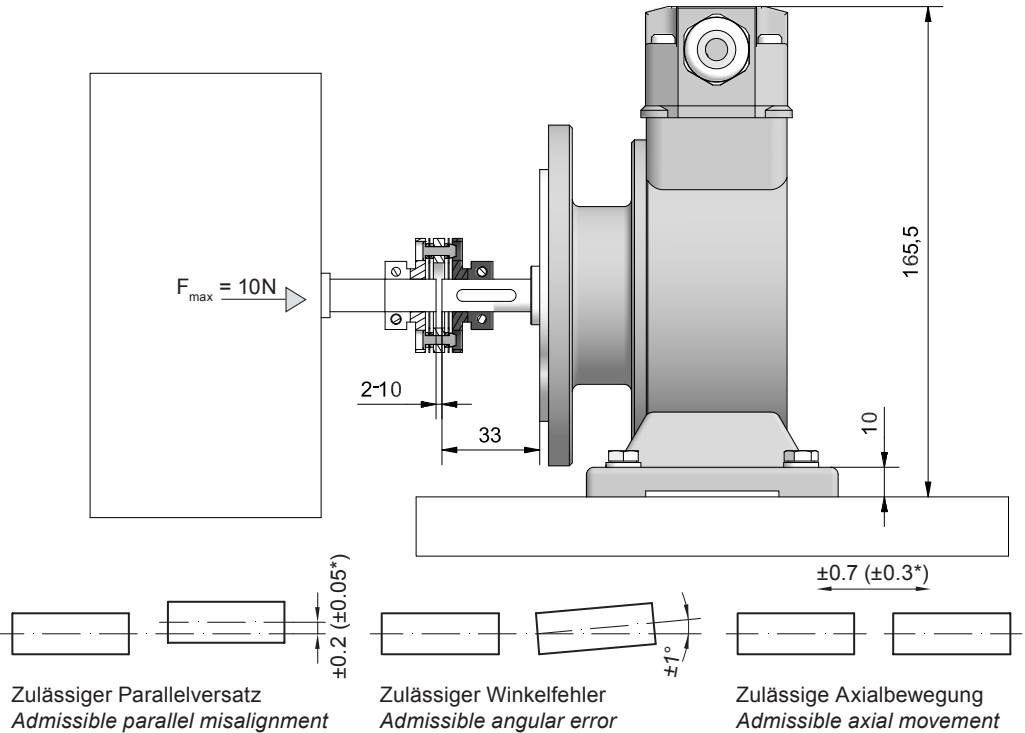

\* Mit isolierender Kunststoffnabe  
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



**Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**



**Das harte Aufschlagen von Kupplungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**



**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

### 5.5 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)


Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.

Den korrekten Abstand der beiden Kuppelungshälften, siehe unten, einhalten.

### 5.5 Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)

*Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.*

*Observe the correct distance of both coupling halves, see below.*

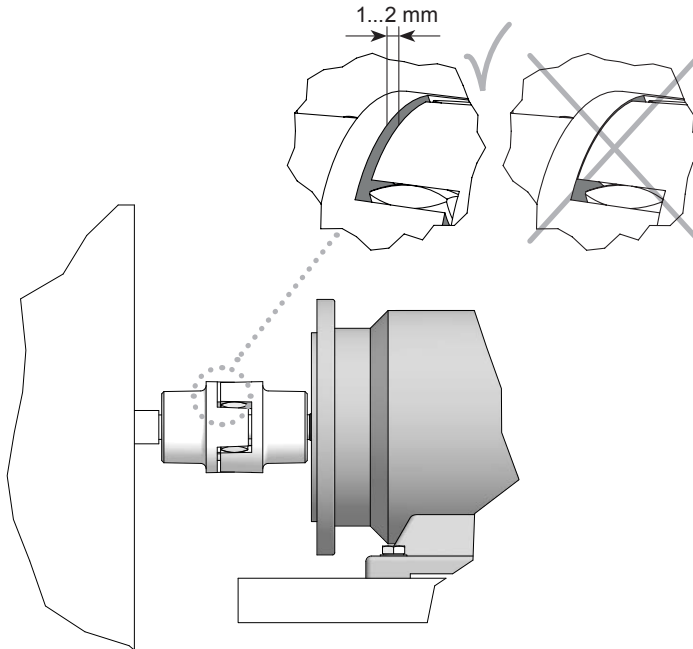


**Eine Blockung der beiden Kuppelungshälften (Klauen liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.  
Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.**



**Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).  
The device shaft must not be subjected to direct axial shock.**


## 5.6 Schritt 4 - Klemmenkasten

## 5.6 Step 4 - Terminal box

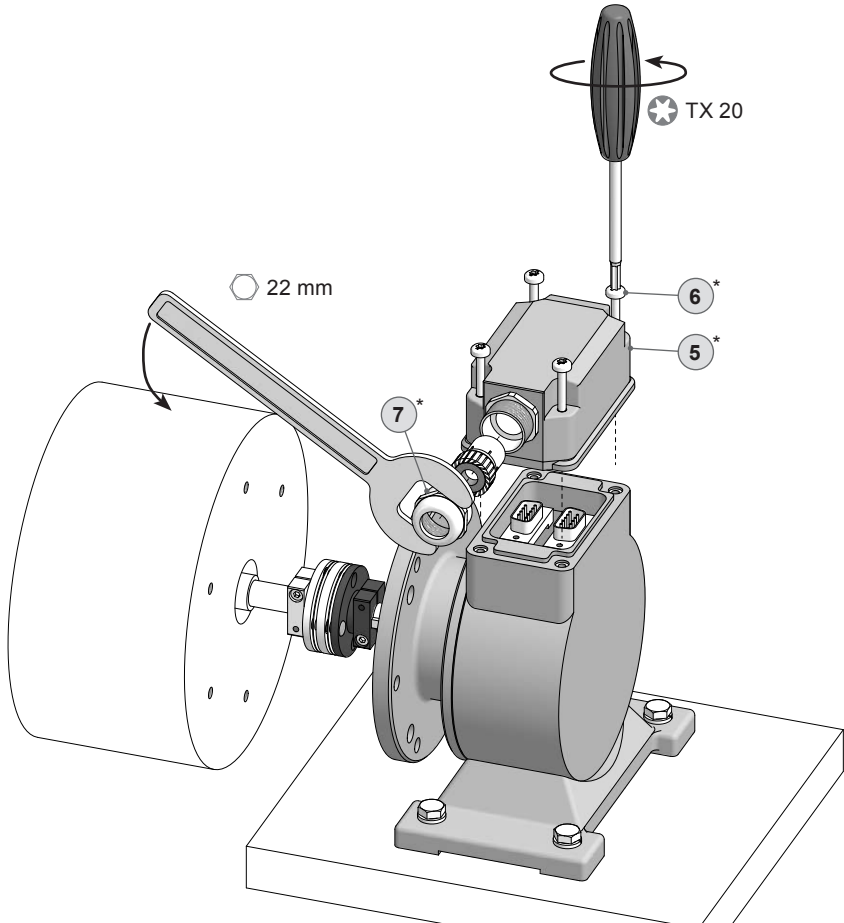

## 5.7 Schritt 5 - Klemmenkasten

## 5.7 Step 5 - Terminal box


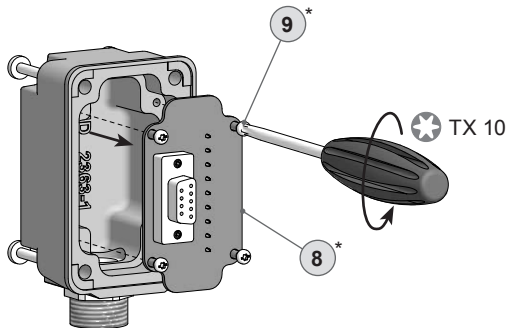


\* Siehe Seite 7  
See page 7



## 5.8 Schritt 6 und 7 - Klemmenkasten

## 5.8 Step 6 and 7 - Terminal box

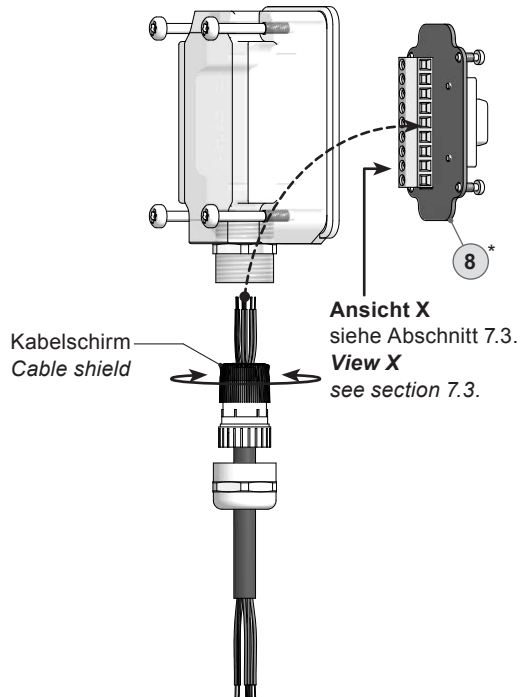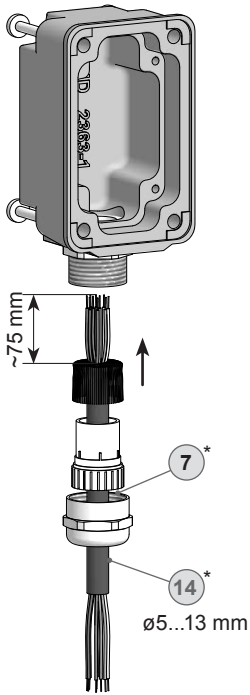

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.**




**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 5.9 Schritt 8 - Klemmenkasten


## 5.9 Step 8 - Terminal box

D-SUB Buchse zum Anschluss an das Gerätegehäuse, siehe Abschnitt 5.10.  
*D-SUB connector (female) for connecting to device housing, see section 5.10.*

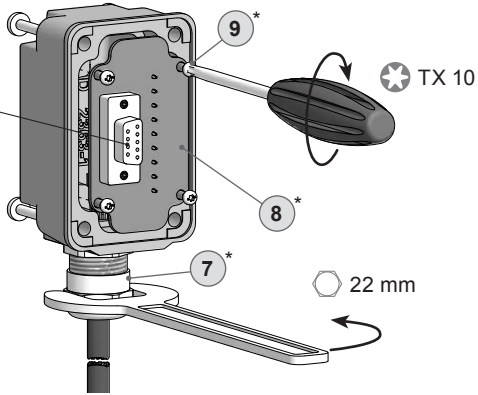

## 5.10 Schritt 9 - Klemmenkasten

## 5.10 Step 9 - Terminal box

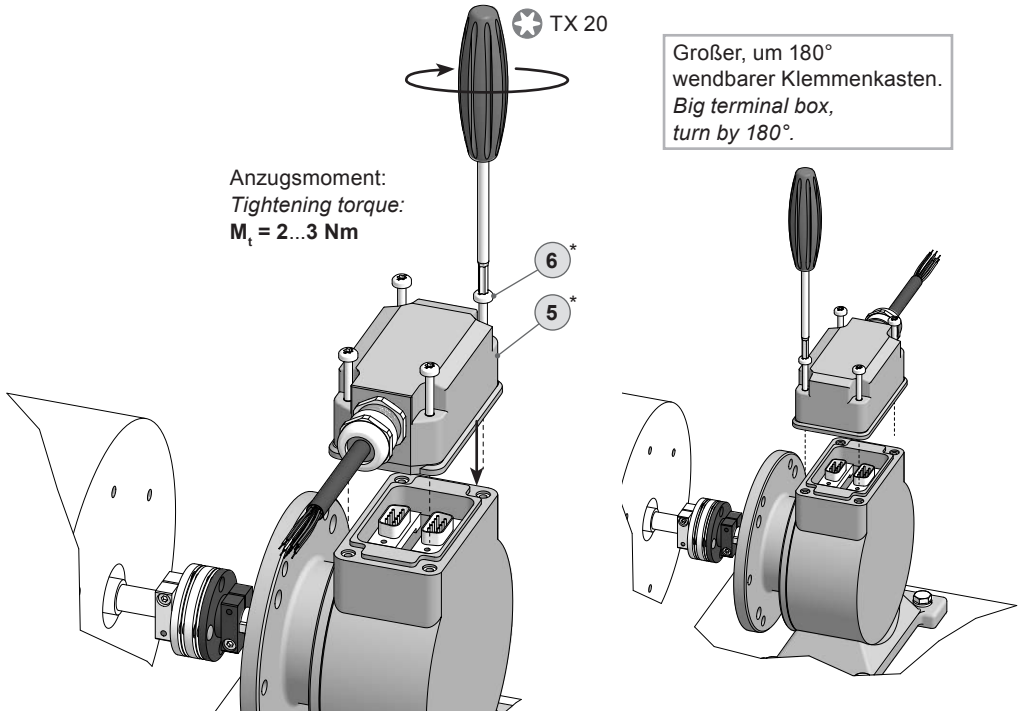

\* Siehe Seite 7  
 See page 7




**Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.**



**Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.**

## 5.11 Montagehinweis

## 5.11 Mounting instruction

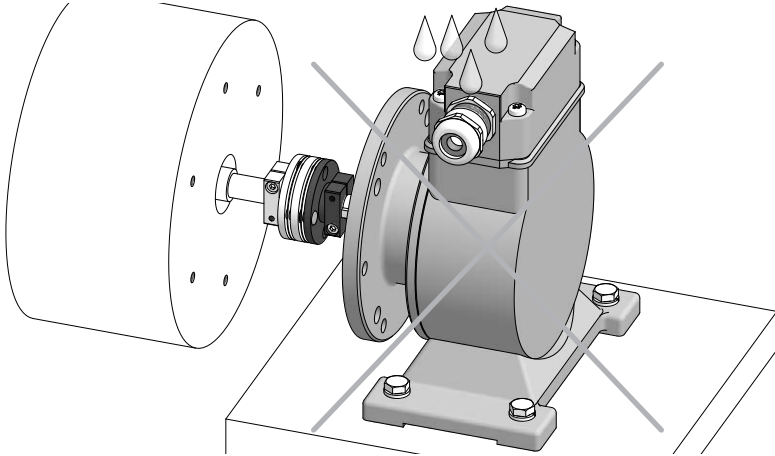

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

## 6 Abmessung

## 6 Dimension

(74601)


(74601)

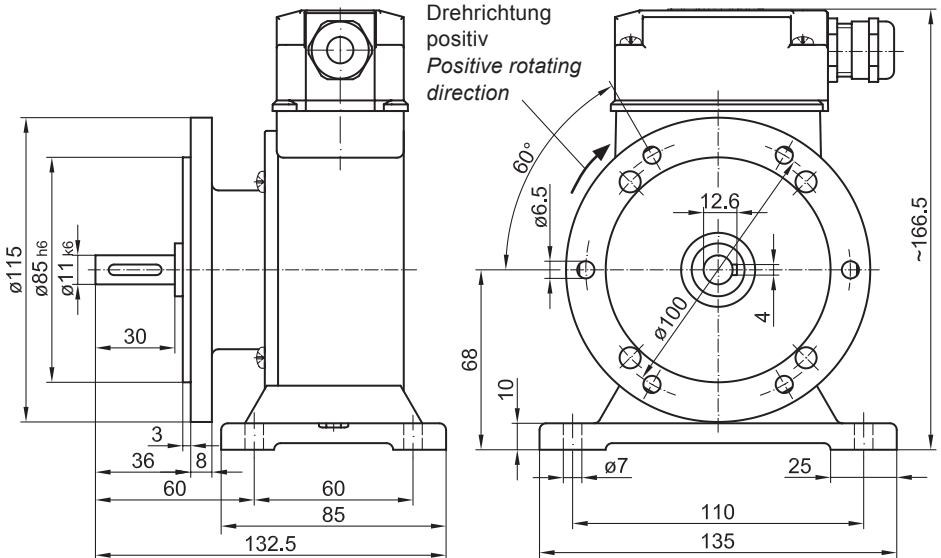

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

**7 Elektrischer Anschluss****7.1 Beschreibung der Anschlüsse**


+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0 V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊕; ↗	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$ ; $\overline{A}$ ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$ ; $\overline{B}$ ; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$ ; $\overline{C}$ ; $\overline{R}$ ; R-	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>

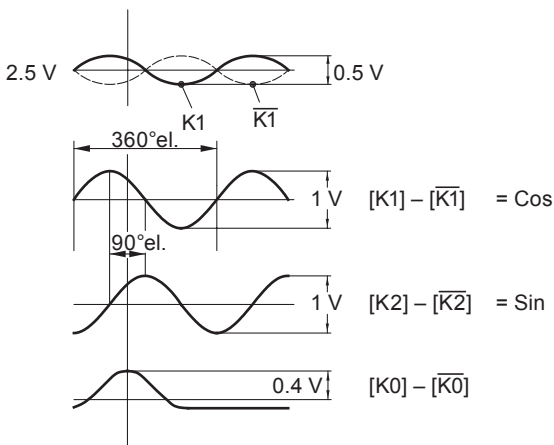**7.2 Ausgangssignale****7.2 Output signals**

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.  
*Sequence for positive rotating direction, see section 6.*

## 7.3 Klemmenbelegung

## 7.3 Terminal assignment

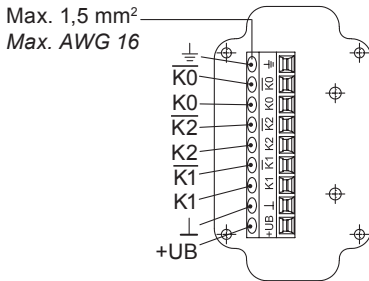**Ansicht X**

Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 5.7.

**View X**

Connecting terminal,  
see section 5.7.

Zwischen ⊥ und ⊕ besteht keine Verbindung.  
There is no connection between ⊥ and ⊕.



**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!**

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

## 7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)


## 7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss: 120 Ω

**Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance: 120 Ω

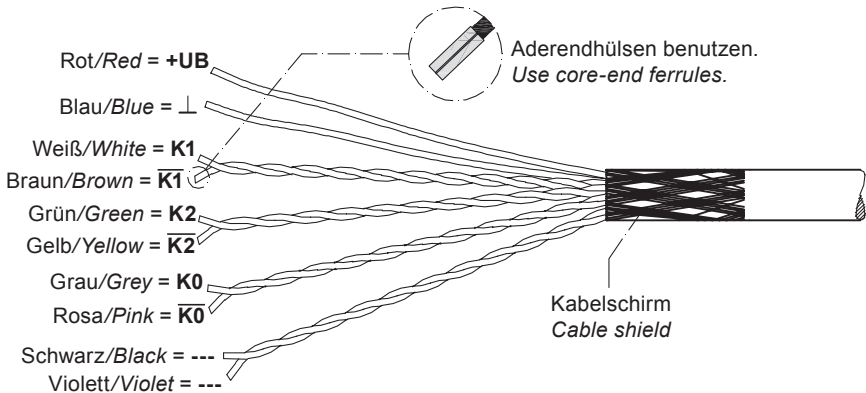


## 8 Demontage

## 8.1 Schritt 1 und 2

## 8 Dismounting


## 8.1 Step 1 and 2

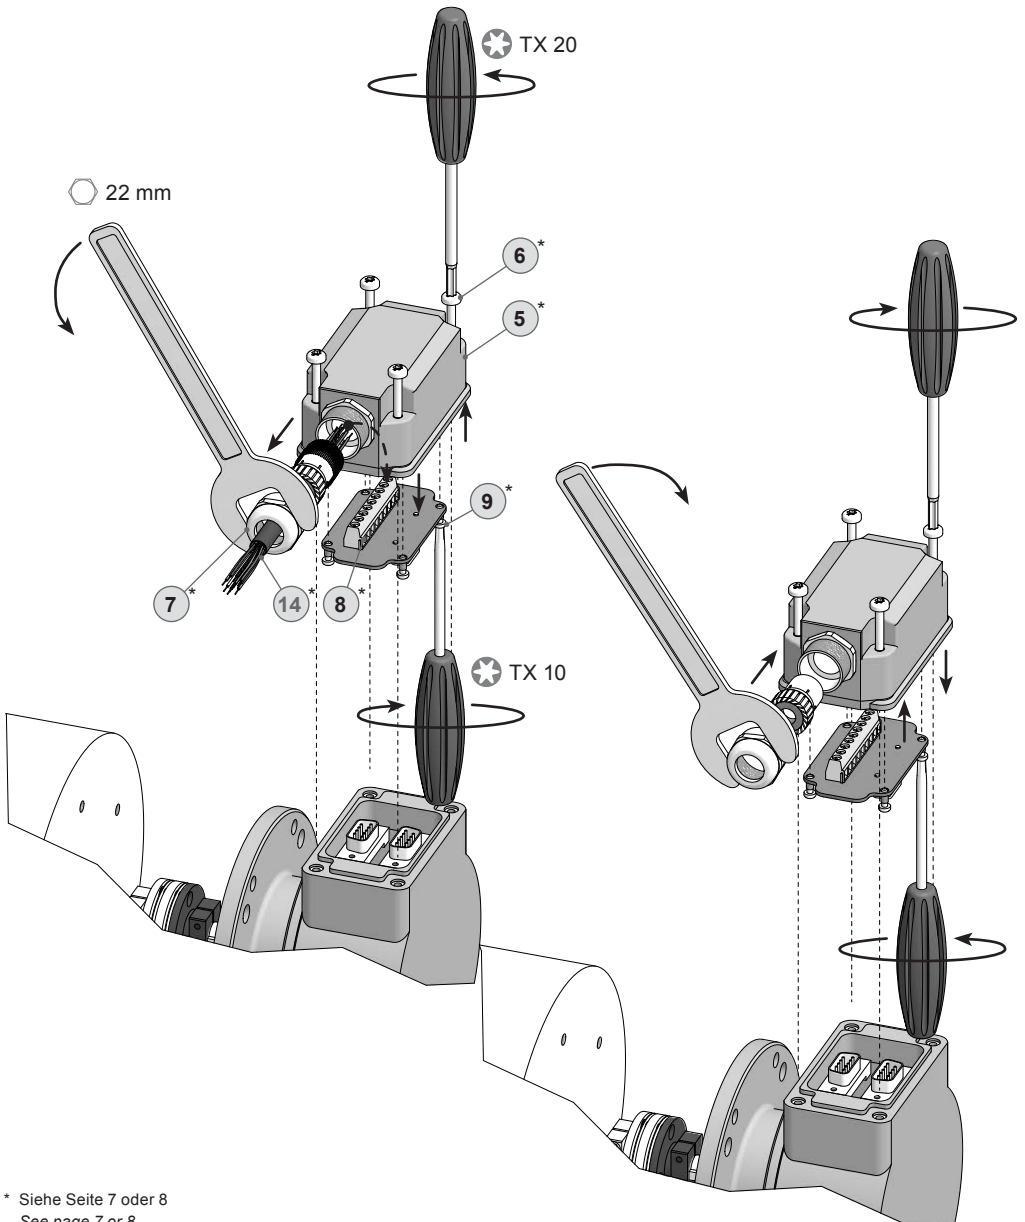

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8


## 8.2 Schritt 2

## 8.2 Step 2

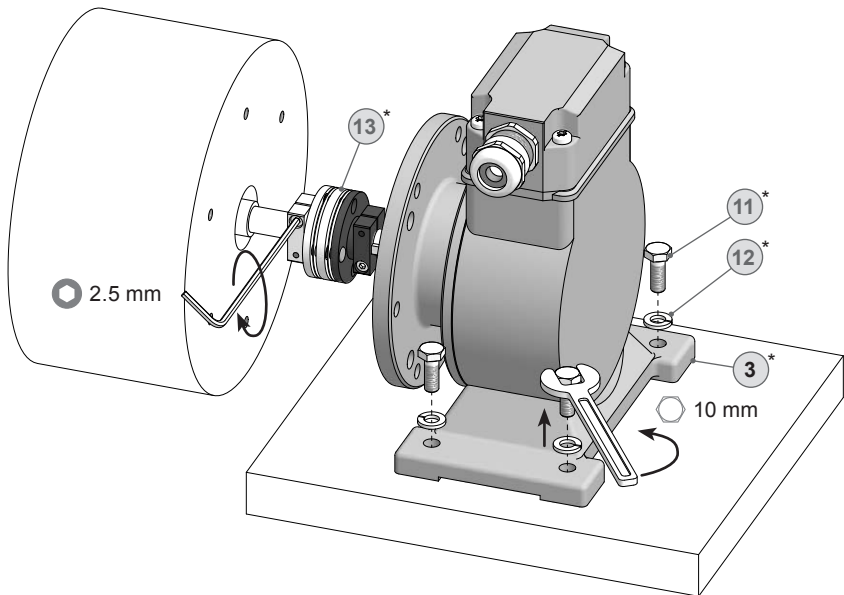

## 8.3 Schritt 3


## 8.3 Step 3

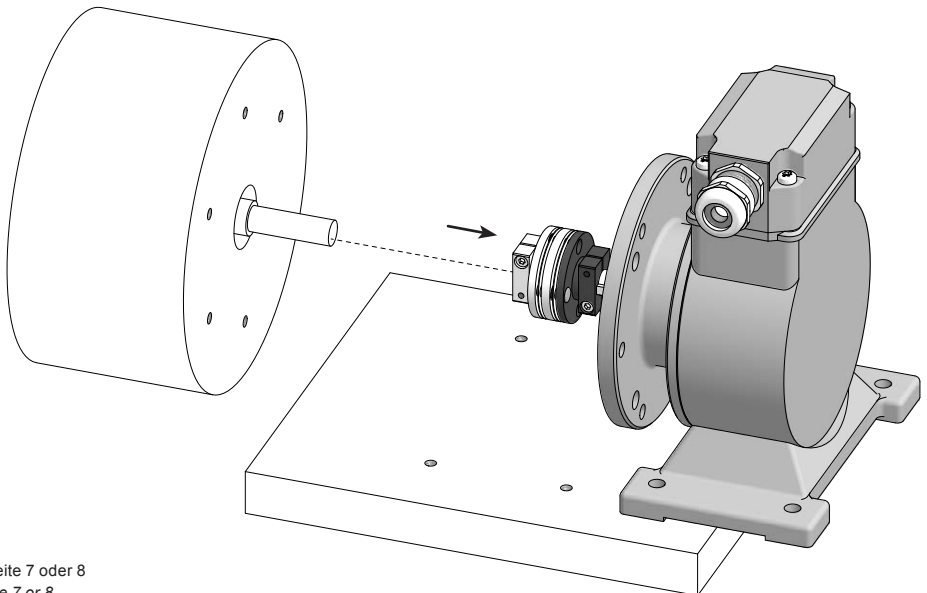

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

8.4 Schritt 4

8.4 Step 4

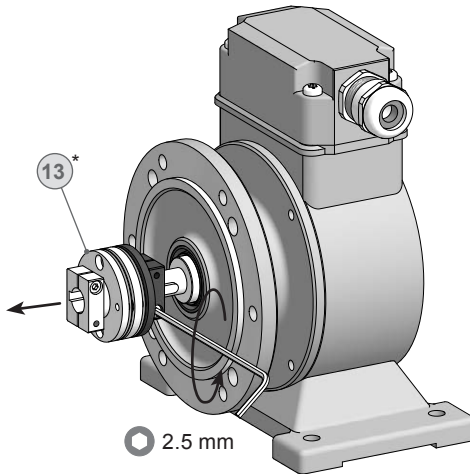

\* Siehe Seite 8  
See page 8

9 Zubehör

9 Accessories

- Federscheibenkupplung K 35 (13)\*

---

- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (14)\*

---

- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265 (15)\*

---

- Interpolator HEAG 156

---

- Präzisions-Interpolator / Splitter HEAG 158

---

- Präzisions-Sinusvervielfacher HEAG 159

---

- Präzisions-Interpolator / Splitter / Präzisions-Sinusvervielfacher HEAG 160

---

- HENQ 1100 Prüfgerät für Drehgeber

- *Spring disk coupling K 35* (13)\*

---

- *Sensor cable for encoders HEK 8* (14)\*

---

- *Tool kit:*  
*Order number 11068265* (15)\*

---

- *Interpolator HEAG 156*

---

- *Precision Interpolator / Splitter HEAG 158*

---

- *Precision Sine Multiplier HEAG 159*

---

- *Precision Interpolator / Splitter / Precision Sine Multiplier HEAG 160*

---

- *HENQ 1100 Analyzer for encoders*

\* Siehe Abschnitt 4  
See section 4





Passion for Sensors

**EU-Konformitätserklärung**  
**EU Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de Conformité**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

**Hersteller**  
 Manufacturer  
 Fabricant  
 Baumer Hübner GmbH

**Bezeichnung**  
 Description  
 Description  
 Sinus-, Absolutgeber; Kombinationen ohne Erdungsbürste / ohne Heizung  
 Sine-, Absolute encoders, Combinations without earthing brush / without heating  
 Codeur Sinus/Absolu, combinaisons sans balai de mise à la terre / chauffantes

**Typ(en) / Type(s) / Type(s)**

OGS60	OGS72	HOGS14	HOGS60	HOGS74	HOGS75K	HOGS151		
OGS71	OGS73	HOGS15	HOGS71	HOGS75	HOGS100	POGS 90		

AMG11	AMG71	AMG73	AMG81	AMG83	AMG75	HMG11	HMG111	HMG161
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

POG90 + OG9								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Richtlinie(n)**  
 Directive(s)  
 Directive(s)  
 2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

**Norm(en)**  
 Standard(s)  
 Norme(s)  
 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011  
 EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014  
 EN 50581:2012

**Ort und Datum**  
 Place and date  
 Lieu et date  
 Berlin, 15.08.2016

**Unterschrift/Name/Funktion**  
 Signature/name/function  
 Signature/nom/fonction  
 Daniel Kleiner  
 Head of R&D Motion Control, Baumer Group

Baumer\_HOGSx\_OGSx\_AMGx\_HMGx\_DE-EN-FR\_CoC\_81201176.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin  
 Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuetner.com · www.baumer.com  
 Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany  
 Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE 136569055

## 11 Technische Daten

### 11.1 Technische Daten - elektrisch

• Betriebsspannung:	5 VDC $\pm$ 10 % (Version DN ...) 9...30 VDC (Version DN ... R)
• Betriebsstrom ohne Last:	$\leq$ 90 mA
• Sinusperioden pro Umdrehung:	720...5000 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	90°
• Referenzsignal:	Nullimpuls, Breite 90°
• Abtastprinzip:	Optisch
• Ausgangssignale:	K1, K2, K0 + invertierte
• Ausgangsstufe:	SinCos 1 Vss
• Differenz der SinCos-Amplitude:	$\leq$ 20 mV
• Oberwellen typ.:	-50 dB
• Überlagerter Gleichanteil:	$\leq$ 20 mV
• Bandbreite:	250 kHz (-3 dB)
• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• Zulassungen:	CE, UL-Zulassung / E256710

### 11.2 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	$\varnothing$ 115 mm
• Wellenart:	$\varnothing$ 11 mm Vollwelle
• Zulässige Wellenbelastung:	$\leq$ 250 N axial, $\leq$ 350 N radial
• Flansch:	EURO-Flansch B10
• Schutzart DIN EN 60529:	IP66
• Betriebsdrehzahl:	$\leq$ 10000 U/min (mechanisch)
• Betriebsdrehmoment typ.:	2 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	320 gcm <sup>2</sup>
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminium-Druckgusslegierung und Edelstahl Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-20...+85 °C Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
• Explosionsschutz:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
• Anschluss:	Klemmenkasten
• Masse ca.:	1,7 kg

## 11 Technical data

### 11.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	5 VDC $\pm$ 10 % (version DN ...) 9...30 VDC (version DN ... R)
• Consumption w/o load:	$\leq$ 90 mA
• Sinewave cycles per turn:	720...5000 (as ordered)
• Phase shift:	90°
• Reference signal:	Zero pulse, width 90°
• Sensing method:	Optical
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stage:	SinCos 1 Vpp
• Difference of SinCos amplitude:	$\leq$ 20 mV
• Harmonics typ.:	-50 dB
• DC offset:	$\leq$ 20 mV
• Bandwidth:	250 kHz (-3 dB)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL approval / E256710

### 11.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	$\varnothing$ 115 mm
• Shaft type:	$\varnothing$ 11 mm solid shaft
• Admitted shaft load:	$\leq$ 250 N axial, $\leq$ 350 N radial
• Flange:	EURO flange B10
• Protection DIN EN 60529:	IP66
• Operating speed:	$\leq$ 10000 rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	2 Ncm
• Rotor moment of inertia:	320 gcm <sup>2</sup>
• Materials:	Housing: aluminium die-cast alloy and stainless steel Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-20...+85 °C Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 100 g, 11 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
• Connection:	Terminal box
• Weight approx.:	1.7 kg



# Baumer

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:  
74601